


EH 02 (Diagnostic et solution pour l'erreur de détection de passage par zéro)

Description : si le circuit imprimé ne reçoit pas de retour de signal de passage par zéro pendant 4 minutes ou que l'intervalle de temps du signal de passage par zéro est anormal.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Fils de raccordement
- imprimé extérieur

Dépannage et réparation :

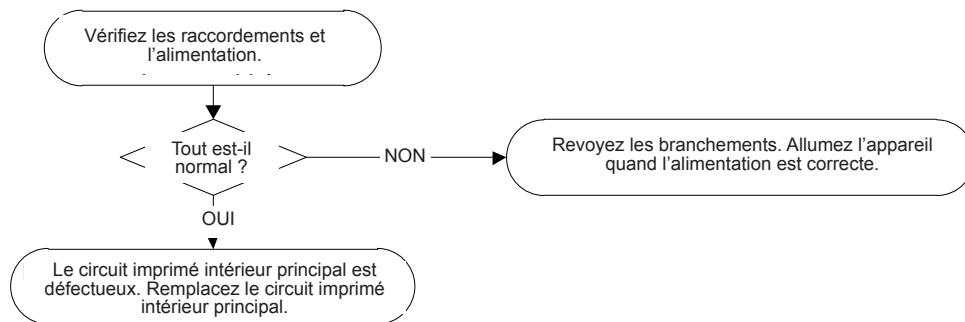

Note : l'erreur de détection de passage par zéro EH 02 n'est valide que pour l'unité avec un moteur de ventilateur c.a. Pour d'autres modèles, cette erreur n'est pas valide.